


bRite Standard Bilancia da negozio

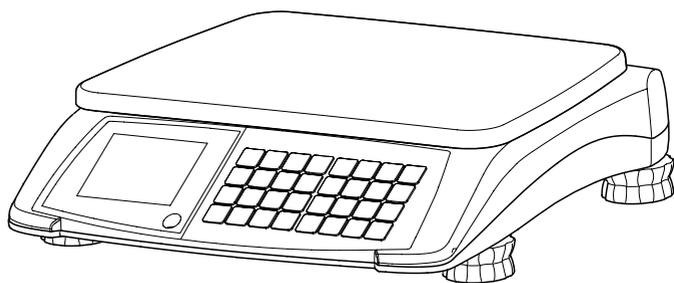

METTLER TOLEDO

Indice

1	La vostra nuova bilancia da negozio	4
1.1	Funzioni principali	4
1.2	Vista sinottica dello strumento	4
1.3	Istruzioni di sicurezza	7
1.4	Note legali per il commercio	7
2	Installazione e configurazione dello strumento	8
2.1	Dotazione di fornitura	8
2.2	Requisiti per il collocamento della bilancia	8
2.3	Installazione della bilancia	8
2.4	Inserimento delle batterie	9
2.5	Collegamento alla rete di alimentazione principale	10
2.6	Accensione/spengimento della bilancia	10
2.7	Pulizia	10
3	Funzionamento	11
3.1	Introduzione libera	11
3.2	Lavorare con i PLU	11
3.3	Impiego della funzione Tara	14
3.4	Azzeramento	15
3.5	Funzionamento in modalità Moltiplicazione	15
3.6	Pesata addittiva	16
3.7	Funzione Resto	17
3.8	Fissare prezzo unitario e/o valore di tara	18
3.9	Funzione Hold	19
3.10	Pesata con prezzo unitario riferito a 100 g (1/2 lb / 1/4 lb)	19
3.11	Commutazione dell'unità di pesata tra kg e lb	20
3.12	Visualizzazione del prezzo da pagare in EURO	20
3.13	Funzione Retroilluminazione	20
4	Setup da operatore	21
4.1	Funzionamento in modo Setup	21
4.2	Panoramica del menu Setup	23
5	Cosa vuol dire se	25
6	Caratteristiche tecniche e accessori	26
6.1	Caratteristiche tecniche	26
6.2	Accessori	26
6.3	Conformità	27
7	Appendice	28
7.1	Verifica periodica nei Paesi CEE	28
7.2	Smaltimento	29

1 La vostra nuova bilancia da negozio

1.1 Funzioni principali


Complimenti per la vostra nuova bilancia.

Questa robusta bilancia per il calcolo del prezzo con indicatore digitale, grazie al suo design igienico e al funzionamento, a batterie, vi consentirà di svolgere in tutta comodità la vostra attività di vendita con la massima precisione di misura.

1.2 Vista sinottica dello strumento

1.2.1 Tastiera

La tastiera è suddivisa in quattro zone. La funzione dei tasti funzione avanzati dipendono dalla zona in cui si trovano.

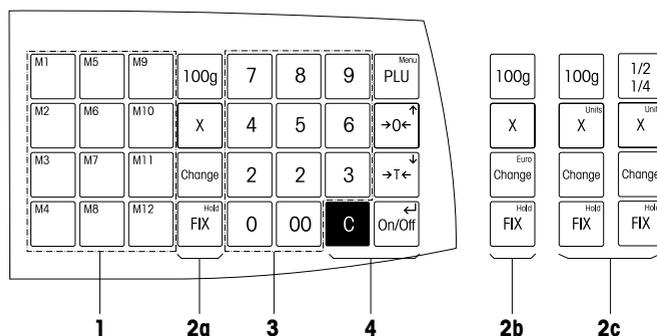


- 1** Tasti PLU preimpostati
- 2a** Tasti funzione avanzati, base (resto del mondo)
- 2b** Tasti funzione avanzati, Europa
- 2c** Tasti funzione avanzati, 2 varianti per America del Nord
- 3** Tastiera numerica
- 4** Tasti funzione base

Indicatore

Sia sul lato operatore che sul lato cliente, l'indicatore ha la struttura indicata di seguito:

Indicatore lato venditore

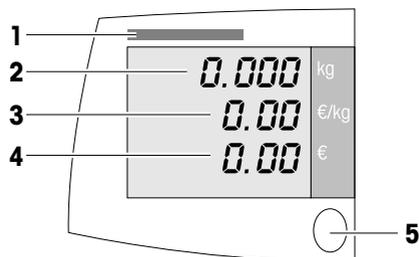

Indicatore lato cliente




- 1 Targhetta dati metrologici
- 2 Indicatore di peso
- 3 Prezzo unitario
- 4 Prezzo
- 5 Livella

Oltre all'indicazione del peso e del prezzo possono essere visualizzati i seguenti messaggi di stato e indicatori:

- | | |
|--------------|---|
| ZERO | La bilancia è al centro di zero |
| PT | Tara impostata da tastiera o richiamata tramite PLU |
| NET | Valore netto (peso lordo meno tara); è disponibile il pulsante tara |
| FIX | Fissa prezzo unitario e/o tara |
| X | Bilancia in modalità Moltiplicazione |
| 100 g | Funzione Pesata con prezzo unitario 100 g attivata |
| 1/2 | Funzione Pesata con prezzo unitario per 1/2 lb attivata |
| 1/4 | Funzione Pesata con prezzo unitario per 1/4 lb attivata |
| Add | Bilancia in modalità Pesata additiva; la memoria di pesata additiva contiene dei dati |
| Total | Il prezzo totale indicato viene addizionato nella memoria di pesata additiva |
| | Batterie quasi cariche |
| | Batterie cariche per 2/3 |
| | Batterie cariche per 1/3 |
| | Livello di carica batterie critico |

1.2.2 Connettori e caratteristiche del pannello inferiore della bilancia

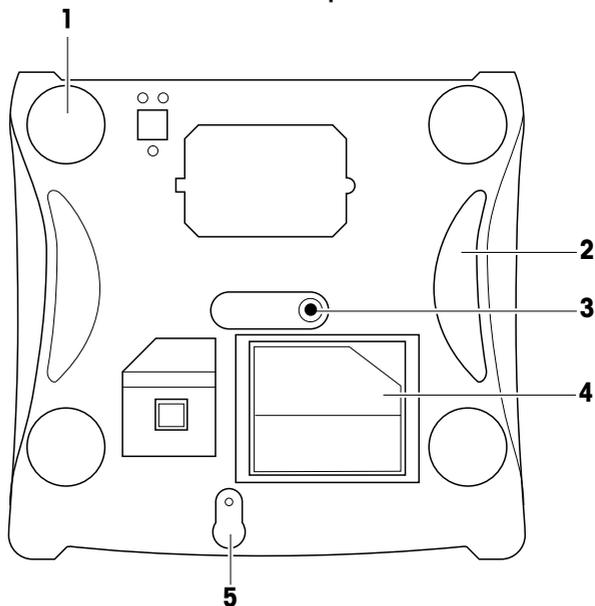

Sul pannello inferiore la bilancia è munita dei seguenti connettori:

- 1** Piedini regolabili
- 2** Impugnature
- 3** Connettore di alimentazione
- 4** Comparto gruppo di alimentazione
- 5** Pulsante Calibrazione

1.3

Istruzioni di sicurezza



Istruzioni base per garantire la sicurezza

- ▶ Prima di mettere in funzione la vostra bilancia leggete le presenti istruzioni d'uso.
- ▶ Conservate le presenti istruzioni d'uso vicino alla bilancia per future consultazioni.
- ▶ Non aprite la bilancia.
- ▶ Prima di effettuare la pulizia, scollegate sempre la bilancia dalla rete di alimentazione.



Istruzioni di sicurezza per il funzionamento a batterie

- ▶ Le batterie non devono mai venire a contatto con solventi chimici, olio o acqua.
- ▶ Tenete le batterie lontano da fonti di calore e fuoco.
- ▶ Non aprite le batterie.

1.4

Note legali per il commercio

Se viene utilizzata nel commercio o in applicazioni soggette a controllo legale, la bilancia deve essere installata, verificata e sigillata conformemente ai regolamenti locali in materia di pesi e misure. L'acquirente è responsabile di assicurare la conformità a tutte le disposizioni legali pertinenti. Poiché i requisiti di verifica variano a seconda della giurisdizione, l'acquirente deve contattare l'ufficio metrologico locale se non ha familiarità con tali requisiti.

Il processo di verifica dei prodotti venduti in Europa è stato già completato nel luogo di produzione. Questi prodotti sono già stati sigillati, la loro targhetta di identificazione reca ulteriori indicazioni metrologiche e possono essere messi direttamente in servizio. Se richiesto dalle autorità metrologiche, sullo strumento saranno già applicati adesivi supplementari.

Il processo di verifica dei prodotti venduti in altre regioni deve essere effettuato nel luogo di utilizzo.

Per impedire l'accesso alle impostazioni di taratura e metrologiche, la bilancia deve essere sigillata con un sigillo di carta o a filo.


2 Installazione e configurazione dello strumento

2.1 Dotazione di fornitura

- ▶ Controllate che la dotazione di fornitura sia completa:
 - Bilancia
 - Piatto di pesata in acciaio inossidabile
 - Gruppo di alimentazione, collocato nell'apposito scomparto al di sotto della bilancia
 - Istruzioni d'uso

2.2 Requisiti per il collocamento della bilancia

Una giusta collocazione è importante per garantire risultati di pesata precisi.

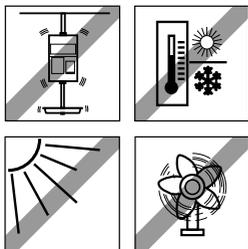


Condizioni per una collocazione ideale

- Assenza di urti e vibrazioni
- Assenza di oscillazioni eccessive della temperatura
- Assenza di esposizione diretta alla luce del sole
- Assenza di forti correnti d'aria
- Per la vostra bilancia scegliete un luogo d'installazione stabile, privo di vibrazioni e il più possibile in piano.

2.3 Installazione della bilancia

2.3.1 Messa in bolla della bilancia

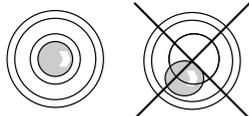


La bilancia fornisce risultati di pesata precisi soltanto se è correttamente posizionata in orizzontale. Per semplificare la messa in bolla, la bilancia è munita di una livella.

- ▶ Per effettuare la messa in bolla, ruotate i piedini di regolazione della bilancia fino a che la bolla d'aria della livella è visibile nel cerchio interno.

2.4

Inserimento delle batterie

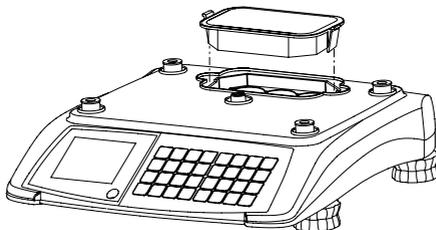

1. Accertarsi che il gruppo di alimentazione esterno sia scollegato.
2. Rimuovere il piatto di pesata.
3. Rimuovere il coperchio dello scomparto portabatterie.



ATTENZIONE

Se installata non correttamente la batteria può risultare danneggiata.

- Prestare attenzione alla corretta polarità della batteria.

Se il polo positivo (+) e il polo negativo (-) non sono collegati correttamente, l'indicatore visualizza "-----".

Dopo un allarme acustico della durata di sei secondi, la bilancia si spegne automaticamente.

- **Usare solo batterie originali raccomandate dal fabbricante.**

4. Inserire la batteria (3) nel vano portabatteria in maniera tale che le estremità terminali siano rivolte verso l'alto.
5. Collegare l'estremità del terminale rosso al polo positivo (rosso o +) e l'estremità del terminale nero al polo negativo (nero o -).
6. Chiudere il vano portabatteria.
7. Rimettete a posto il piatto di pesata.



- La durata della batteria dipende dalle condizioni di carica e scarica.
- Se utilizzata correttamente, la durata della batteria può raggiungere circa 300 cicli di ricarica.
- La durata di funzionamento della batteria diminuisce quando la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo (due mesi).
- Si raccomanda di caricare la batteria almeno ogni 3 mesi.
- Se la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, caricare la batteria almeno tre volte e utilizzarla fino a che l'unità è completamente scarica.
- Il tempo necessario per caricare la batteria diminuisce gradualmente se non la si scarica completamente.
- Batteria al piombo-acido 6 V.

2.5

Collegamento alla rete di alimentazione principale

Il gruppo di alimentazione è contenuto in un apposito scomparto che si trova al di sotto della bilancia al fine di garantirne il trasporto in condizioni di sicurezza.

1. Collegare il gruppo di alimentazione fornito all'apposito connettore situato al di sotto della bilancia.
2. Collegare il gruppo di alimentazione a una presa di corrente opportunamente messa a terra.

2.6

Accensione/spengimento della bilancia

- ▶ Per accendere la bilancia premete il tasto **On/Off**.
- ▶ Per spegnere la bilancia premete e tenete premuto il tasto **On/Off** fino a che essa emette un segnale acustico lungo.



- Una volta accesa, la bilancia effettua un breve test dell'indicatore. Tutti i segmenti e i messaggi di stato si illuminano per qualche secondo, quindi l'indicatore visualizza la versione software.
- La bilancia è pronta quando compare l'indicatore di peso.

2.7

Pulizia



ATTENZIONE

Danneggiamenti alla bilancia

- ▶ Prima di effettuare la pulizia, spegnete lo strumento e sfilate il connettore di alimentazione.
- ▶ Non aprite lo strumento.
- ▶ Accertarsi che all'interno dello strumento non penetrino liquidi.
- ▶ Per la pulizia non utilizzate detersivi abrasivi in polvere né agenti detersivi che possono danneggiare i materiali plastici.

Pulizia

- ▶ Rimuovete il piatto di pesata e pulitelo con un agente detergente liquido per uso domestico disponibile in commercio.
- ▶ In caso di sporco resistente, pulite la superficie dello chassis con un panno che avrete precedentemente immerso in una soluzione di acqua e detersivo delicato e strizzato accuratamente.

3 Funzionamento

3.1



0 ... 9

Introduzione libera

Con la vostra bilancia da negozio potete pesare e vendere fin da subito – non è necessario effettuare alcuna configurazione.

1. Collocate l'articolo sulla bilancia.
2. Immettete il prezzo unitario (prezzo/kg).
L'indicatore visualizza il prezzo da pagare.
3. Rimuovete l'articolo dalla bilancia.
Tutti gli indicatori tornano a 0.



Immettete i prezzi come di consueto senza punto decimale, ma con tutte le cifre decimali.

3.2

Lavorare con i PLU

Nella memoria PLU della bilancia potete salvare il prezzo per articoli venduti di frequente per poi richiamarli in un secondo tempo senza difficoltà.

3.2.1

Creazione di un PLU

0 ... 9

PLU



P

0 ... 9



1. Immettete il prezzo unitario (prezzo/kg).
2. Premete e tenete premuto il tasto **PLU** fino a che la bilancia emette un segnale acustico lungo.
Nell'indicatore di peso viene visualizzata la lettera P.
3. Inserite il numero PLU (un valore compreso tra 1 e 9999).
4. Attendete fino a che la bilancia emette due segnali acustici.
Il PLU viene memorizzato e tutti gli indicatori tornano a 0.



La bilancia può memorizzare fino a 50 PLU. Se la memoria è piena e tentate di memorizzare un nuovo PLU, l'indicatore visualizza i messaggi "Full" e "Delete". In tal caso potete sovrascrivere un PLU specifico oppure cancellare l'intera memoria PLU.

- Per sovrascrivere un PLU esistente premete il tasto **C** e create un nuovo PLU con il numero che desiderate sovrascrivere.
- Per cancellare l'intera memoria PLU premete il tasto **Enter** (On/Off).

3.2.2

Richiamo di PLU

A seconda dell'impostazione effettuata dall'operatore all'opzione di setup 7, vi sono due possibilità per richiamare i PLU.

Tramite il tasto PLU (preimpostazione di fabbrica, impostazione da operatore opzione di setup 7 = OFF)



0 ... 9 **PLU**

1. Collocate l'articolo sulla bilancia.
2. Immettete il numero PLU corrispondente e premete il tasto **PLU**. L'indicatore visualizza il prezzo unitario e il prezzo da pagare.
3. Rimuovete l'articolo dalla bilancia. Tutti gli indicatori tornano a 0.

Richiamo automatico di PLU (impostazione operatore opzione di setup 7 = ON)




0 ... 9

1. Collocate l'articolo sulla bilancia.
2. Immettere il numero PLU corrispondente. Il PLU viene richiamato automaticamente. L'indicatore visualizza il prezzo unitario e il prezzo da pagare.
3. Rimuovete l'articolo dalla bilancia. Tutti gli indicatori tornano a 0.

3.2.3


Uso di tasti PLU preimpostati

Potete definire i PLU principali sui tasti del gruppo di tasti a sinistra.

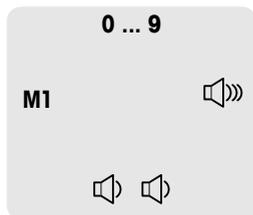

Memorizzazione di un PLU in un tasto preimpostato.

1. Immettete il prezzo unitario (prezzo/kg) oppure richiamare il PLU.
2. Premete e tenete premuto il tasto preimpostato desiderato, ad esempio **M1**, fino a che la bilancia emette un segnale acustico lungo.
Due segnali acustici brevi indicano che i dati sono stati memorizzati.

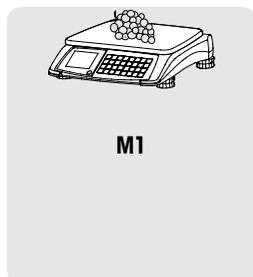

Richiamo di PLU con i tasti preimpostati

1. Collocate l'articolo sulla bilancia.
2. Premete il tasto corrispondente, ad esempio **M1**.
L'indicatore visualizza il prezzo unitario e il prezzo da pagare.
3. Rimuovete l'articolo dalla bilancia.
Tutti gli indicatori tornano a 0.

3.3

Impiego della funzione Tara

Sia che collochiate voi i prodotti nel recipiente o che i clienti portino con sé il proprio recipiente, la funzione tara garantisce che vengano registrati e pagati solo gli articoli effettivamente introdotti.

Se conoscete il peso dei contenitori, potete immettere il peso di tara tramite la tastiera. In questo modo non è necessario impostare la tara con il contenitore vuoto.



...

Impostazione della tara con un contenitore vuoto

1. Collocate il contenitore vuoto sulla bilancia.
2. Premete il tasto **Tare**.
L'indicatore di peso viene reimpostato a 0.000 kg e compare il simbolo NET. Il peso di tara viene visualizzato con segno algebrico negativo nella prima riga dell'indicatore quando il contenitore vuoto viene rimosso dalla bilancia.
3. Riempite il contenitore con gli articoli da pesare.
4. Calcolate il prezzo come descritto sopra.
5. Rimuovete l'articolo dalla bilancia.
Tutti gli indicatori tornano a 0.

0 ... 9



...

Impostazione della tara da tastiera

1. Immettete il valore di tara noto e premete il tasto **Tare**.
2. Collocate l'articolo con il contenitore o con il materiale di imballaggio sulla bilancia.
3. Calcolate il prezzo come descritto sopra.
4. Rimuovete l'articolo con il contenitore o con il materiale di imballaggio dalla bilancia.
Tutti gli indicatori tornano a 0.

3.4

Azzeramento

La presenza di sporco sul piatto di pesata o influenze esterne sfavorevoli possono far sì che, anche con il piatto della bilancia scarico, l'indicatore di peso non visualizzi più il valore 0,000 kg. In questi casi, è necessario azzerare la bilancia.

Lo scostamento massimo consentito che può essere compensato con l'azzeramento è pari a +/- il 2 % del campo di pesata.

0.0 10 kg



0.000 kg

- Premete il tasto **Zero**.

L'indicatore di peso viene posto a zero.

3.5

Funzionamento in modalità Moltiplicazione

Con la funzione Moltiplicazione, è possibile calcolare il prezzo degli articoli senza pesarli, ad esempio nel reparto panetteria.

0 ... 9




X

0 ... 9

1. Immettete il prezzo unitario.
2. Premete il tasto **X** per richiamare la funzione Moltiplicazione. L'indicatore visualizza l'icona Moltiplicazione.
3. Immettete il numero di articoli (1 ... 99). L'indicatore visualizza il prezzo da pagare.



- Il prezzo unitario rimane memorizzato fino al termine della funzione Moltiplicazione.
- Usate il tasto **C** per uscire dalla modalità Moltiplicazione.

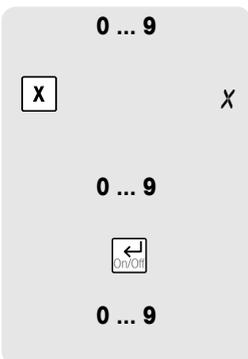

Funzionamento in modalità Moltiplicazione (versione USA)

Con la funzione Moltiplicazione, è possibile calcolare il prezzo degli articoli senza pesarli, ad esempio nel reparto panetteria. La definizione del prezzo può basarsi su una quantità prestabilita di, ad es., 3 pezzi.

1. Immettete la quantità prestabilita (1 ... 99).
2. Premete il tasto **X** per richiamare la funzione Moltiplicazione. L'indicatore visualizza l'icona Moltiplicazione.
3. Immettete il prezzo per la quantità prestabilita.
4. Confermate con il tasto **Enter** (On/Off).
5. Immettete il numero di articoli (1 ... 99). L'indicatore visualizza il prezzo da pagare.

- Il prezzo unitario rimane memorizzato fino al termine della funzione Moltiplicazione.
- Usate il tasto **C** per uscire dalla modalità Moltiplicazione.



Pesata additiva

Questa funzione è legale soltanto in alcune region.


1. Collocate il primo articolo sulla bilancia.
2. Calcolate il prezzo come descritto sopra.
3. Premete il tasto **Enter** (On/Off). L'indicatore visualizza il prezzo totale da pagare e il numero di articoli.
4. Rimuovete l'articolo e premete nuovamente il tasto **Enter** (On/Off). Viene visualizzato l'indicatore di peso.
5. Ripetete i passi da 1 a 4 per più articoli.
6. Per concludere la transazione, premete il tasto **Enter** (On/Off). L'indicatore visualizza il prezzo totale da pagare e il numero di articoli.
7. Per cancellare il totale, premete e tenete premuto il tasto **C**. Il totale viene cancellato.

3.7

Funzione Resto


La bilancia può calcolare l'importo del resto.

Articolo singolo

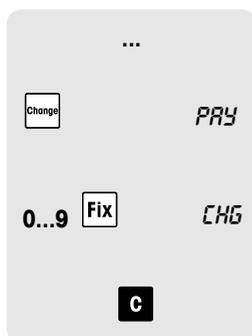

1. Calcolate il prezzo come descritto sopra.
2. Premete il tasto **Change**.
L'indicatore visualizza il prezzo totale da pagare.
3. Immettete l'importo pagato del cliente e premete il tasto **FIX**.
L'indicatore visualizza l'importo del resto.
4. Premete il tasto **C** per tornare alla modalità di pesata normale.

Articoli multipli

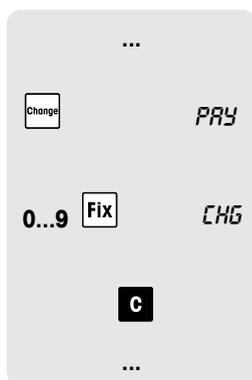

1. Effettuate la pesata additiva come descritto sopra.
2. Quando l'indicatore visualizza il totale premete il tasto **Change**.
L'indicatore visualizza il prezzo totale da pagare.
3. Immettete l'importo pagato del cliente e premete il tasto **FIX**.
L'indicatore visualizza l'importo del resto.
4. Premete il tasto **C** per concludere la funzione Change.
5. Cancellate il totale come descritto sopra.

3.8

Fissare prezzo unitario e/o valore di tara

Nella modalità operativa normale, il prezzo unitario e il peso di tara – se validi – vengono cancellati quando l'articolo viene rimosso dalla bilancia.


Per pesare e definire il prezzo di diversi campioni dello stesso PLU, ad esempio, per confezionamenti o vendite di dolciumi, potete fissare il prezzo unitario e/o il valore di tara.

Fissare il prezzo e il peso di tara

1. Impostare il peso del contenitore come valore di tara come descritto sopra.
2. Collocate il primo campione sulla bilancia.
3. Calcolate il prezzo come descritto sopra.
4. Premete il tasto **FIX**.


Quando rimuovete l'articolo dalla bilancia, il prezzo unitario e il valore di tara rimangono visualizzati.

5. Collocate il campione successivo sulla bilancia. L'indicatore visualizza il prezzo da pagare.
6. Rimuovete l'articolo dalla bilancia.
7. Ripetete i passi 5 e 6 per più campioni con lo stesso prezzo unitario e lo stesso valore di tara.
8. Premete il tasto **FIX** ancora una volta per tornare alla modalità di pesata normale.

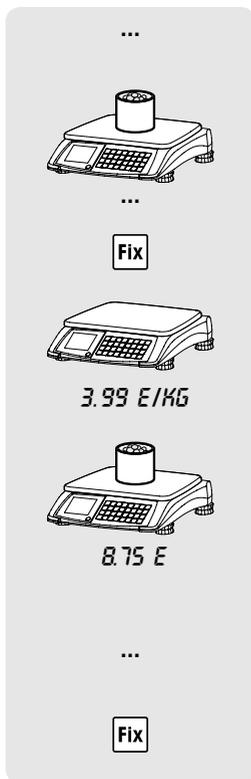

- Per fissare solo il prezzo, iniziare dal passo 2.
- Per fissare solo il peso di tara, ignorare i passi 2 e 3.

3.9

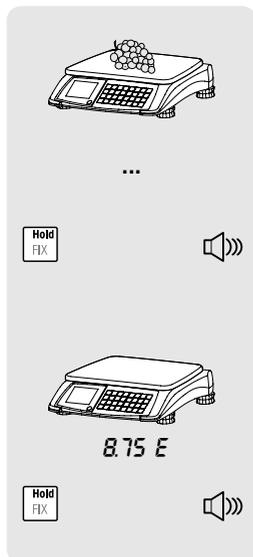


Funzione Hold

Quando si usa la funzione Hold, il prezzo da pagare rimane visualizzato quando l'articolo viene rimosso dalla bilancia.

1. Collocate l'articolo sulla bilancia.
2. Calcolate il prezzo come descritto sopra.
3. Premete e tenete premuto il tasto **Hold** (FIX) fino a che la bilancia emette un segnale acustico lungo. Il peso e il prezzo unitario vengono cancellati e l'indicatore visualizza il prezzo da pagare e "Hold".
4. Quando rimuovete l'articolo dalla bilancia, il prezzo da pagare rimane visualizzato.
5. Per tornare alla modalità di pesata normale, premete nuovamente e tenete premuto il tasto **Hold** fino a che la bilancia emette un segnale acustico lungo.

3.10

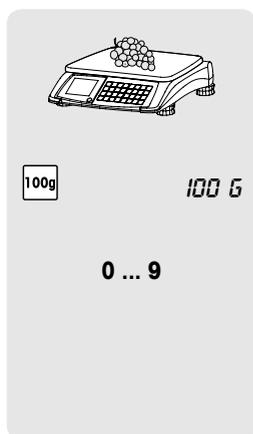

Pesata con prezzo unitario riferito a 100 g (1/2 lb / 1/4 lb)

Per molti prodotti, i clienti sono abituati al prezzo all'etto (1/2 lb / 1/4 lb).

Questa funzione è disponibile soltanto se previsto dalle prescrizioni dell'Ufficio Pesì e Misure locale.

1. Collocate l'articolo sulla bilancia.
2. Premete il tasto **100 g** (1/2 lb / 1/4 lb). L'indicatore visualizza l'icona 100 g (1/2 lb / 1/4 lb).
3. Immettete il prezzo unitario 100 g (1/2 lb / 1/4 lb). L'indicatore visualizza il prezzo unitario riferito a 100 g (1/2 lb / 1/4 lb) e il prezzo da pagare.
4. Rimuovete l'articolo dalla bilancia. Tutti gli indicatori tornano a 0.




La modalità 100 g (1/2 lb / 1/4 lb) rimane attiva fino a che non premete nuovamente il tasto **100 g** (1/2 lb / 1/4 lb).

3.11

Commutazione dell'unità di pesata tra kg e lb

Questa funzione è disponibile soltanto se previsto dalle prescrizioni dell'Ufficio Pesi e Misure locale.

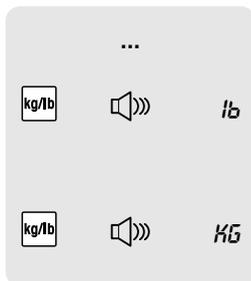


1. Calcolate il prezzo come descritto sopra.
2. Premete il tasto **Units** fino a che lo strumento emette un segnale acustico lungo.
Il peso viene visualizzato nella seconda unità di peso.
3. Premete nuovamente il tasto **Units** fino a che lo strumento emette un segnale acustico lungo per tornare alla prima unità di peso.

3.12

Visualizzazione del prezzo da pagare in EURO

A seconda dell'impostazione effettuata dall'operatore all'opzione di setup 10, il prezzo da pagare può essere convertito, ad esempio, dall'EURO alla vecchia valuta locale.

Questa funzione è disponibile soltanto se previsto dalle prescrizioni dell'Ufficio Pesi e Misure locale.

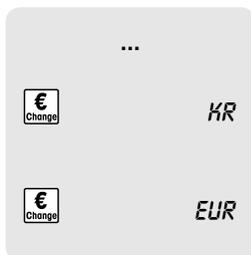

1. Calcolate il prezzo come descritto sopra.
2. Premete il tasto **EUR**.
L'indicatore visualizza il prezzo da pagare nella seconda valuta.
3. Premete nuovamente il tasto **EUR** per tornare alla prima valuta.

3.13

Funzione Retroilluminazione

Se l'illuminazione dell'ambiente non è sufficiente per leggere in maniera chiara l'indicatore, è possibile attivare la retroilluminazione.

Attivazione/disattivazione retroilluminazione

- Premete e tenete premuto il tasto **C** fino a che lo strumento emette un segnale acustico lungo.
La retroilluminazione viene attivata/disattivata.



Quando la bilancia rimane inutilizzata per 15 secondi, la retroilluminazione si spegne automaticamente. Quando sulla bilancia viene caricato un peso o viene premuto un tasto, la retroilluminazione si riattiva nuovamente.

4 Setup da operatore

4.1 Funzionamento in modo Setup


4.1.1 Accesso al modo Setup



1. Premete e tenete premuto il tasto **Menu** (PLU) fino a che lo strumento emette un segnale acustico lungo.
L'indicatore visualizza SET 1 OP per indicare "Setup da operatore"
2. Premete il tasto **Enter** (On/Off) per accedere al menu di setup da operatore.
L'indicatore visualizza il primo passo della procedura di setup da operatore e l'impostazione corrente.


4.1.2 Navigazione nel modo Setup

Selezione dell'opzione da configurare

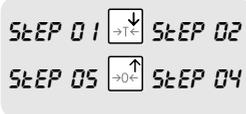

- Per passare a un'altra opzione di setup, utilizzate il tasto **Freccia Giù** (Tara) oppure il tasto **Freccia su** (Zero).
Nella riga in basso, l'indicatore visualizza l'impostazione corrente dell'opzione.

Modifica di impostazioni

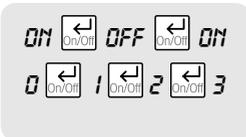

- Per commutare tra le impostazioni di un'opzione di setup, utilizzate il tasto **Enter** (On/Off).
Se passate a un'altra opzione di setup, l'impostazione selezionata viene confermata.

4.1.3


Uscita dal modo Setup



1. Premete il tasto **Menu** (PLU) per uscire dal modo Setup.
2. Premete nuovamente il tasto **Menu** (PLU) per uscire dal modo Setup. L'indicatore visualizza SAVE.
3. Se non desiderate salvare, utilizzate il tasto **Enter** (On/Off) per commutare fra SAVE e ABORT.
4. Premete il tasto **Menu** (PLU) una terza volta per tornare al modo pesata.

4.1.4

Esempio: Impostazione livello filtro digitale basso (opzione di setup 8 = 0)

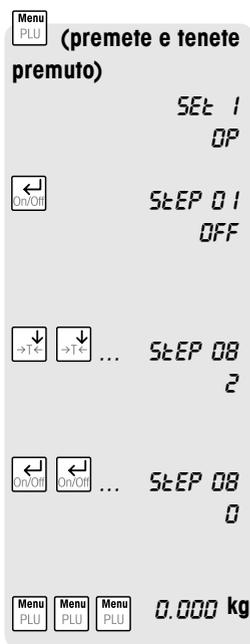

1. Premete e tenete premuto il tasto **Menu** (PLU) fino a che lo strumento emette un segnale acustico lungo. L'indicatore visualizza SET 1 OP per indicare "Setup da operatore".
2. Premete il tasto **Enter** (On/Off) per accedere al menu di setup da operatore. L'indicatore visualizza il primo passo della procedura di setup da operatore e l'impostazione corrente.
3. Per passare all'opzione di setup 8, premete il tasto **Freccia giù** (Tare) ripetutamente fino a che l'indicatore visualizza l'impostazione corrente dell'opzione di setup 08.
4. Per modificare l'impostazione dell'opzione di setup 8, premete il tasto **Enter** (On/Off) ripetutamente fino a che il valore dell'impostazione è 0.
5. Uscite dal modo Setup premendo tre volte il tasto **Menu** (PLU).

4.2

Panoramica del menu Setup

Le preimpostazioni di fabbrica sono indicate con caratteri in **grassetto**.

N.	Imp.	Descrizione
1 Ripristino		
	ON	Ripristina le funzioni nel modo Setup alle preimpostazioni di fabbrica
	OFF	Non ripristina le funzioni nel modo Setup
2 Avvisatore acustico		
	ON	Emissione di un segnale acustico alla pressione di un tasto
	OFF	Alla pressione di un tasto non viene emesso alcun segnale acustico
3 Retroilluminazione		
	ON	Retroilluminazione attivata
	OFF	Retroilluminazione disattivata
4 Power off / sleep		
	0	Funzione power off e sleep entrambe disattivate
	1	Funzione sleep disattivata, spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo
	2	Attivazione funzione sleep dopo 5 minuti di non utilizzo, spegnimento automatico disattivato
	3	Attivazione funzione sleep dopo 5 minuti di non utilizzo, spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo
	4	Attivazione funzione sleep dopo 15 minuti di non utilizzo, spegnimento automatico disattivato
	5	Attivazione funzione sleep dopo 15 minuti di non utilizzo, spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo
5 Cancellazione automatica tara		
	ON	Cancellazione automatica del peso di tara quando il carico viene rimosso dalla piattaforma
	OFF	Nessuna cancellazione automatica del peso di tara
6 Modo confezionamento / fisso		
	ON	Modo confezionamento / fisso attivato
	OFF	Modo confezionamento / fisso disattivato
7 Auto PLU		
	ON	Ricerca PLU appena viene immesso un numero
	OFF	Ricerca PLU dopo pressione del tasto PLU

N.	Imp.	Descrizione
8		Filtro digitale
	0	Livello filtro digitale basso
	1	Livello filtro digitale medio
	2	Livello filtro digitale alto
9		Funzione ricarica
	ON	Funzione ricarica batterie attivata
	OFF	Funzione ricarica batterie disattivata
		Per modificare la funzione di ricarica lo strumento vi richiede di immettere una password: 55555
10		Tasti funzione
	0	Tasti funzione disattivati
	1	Tasti funzione attivati
11		PLU
	ON	Memorizzazione PLU attivata
	OFF	Memorizzazione PLU disattivata
12		Funzionamento in modalità Moltiplicazione
	ON	Funzionamento in modalità Moltiplicazione attivato
	OFF	Funzionamento in modalità Moltiplicazione disattivato
13		Euro
	1	L'indicatore visualizza solo l'importo nella valuta locale
	2	Lo strumento vi chiede di immettere il tasso di conversione dalla valuta locale all'EURO. Premendo il tasto EUR, l'importo nella valuta locale viene convertito in EURO.
	3	Lo strumento vi chiede di immettere il tasso di conversione dall'EURO alla valuta locale. Premendo il tasto EUR, l'importo in EURO viene convertito nella valuta locale.
	4	L'indicatore visualizza solo l'importo in EURO.

5 Cosa vuol dire se ...

Generalità

Se la bilancia visualizza un messaggio d'errore, procedete come segue:

1. Spegnete la bilancia e attendete circa 5 secondi.
2. Capovolgete la bilancia.
3. Se l'indicatore visualizza ancora il messaggio d'errore, consultate l'elenco dei messaggi d'errore.

Elenco messaggi d'errore

Errore	Causa	Rimedio
E11	Errore RAM	► Contattare un tecnico dell'assistenza
E16	Errore ROM	► Contattare un tecnico dell'assistenza
E18	Errore EEPROM	► Contattare un tecnico dell'assistenza
E34	Numero PLU troppo grande	► Immettete un numero PLU compreso tra 1 e 99
No PLU	PLU non trovato	► Memorizzare PLU
nnnnn	Sovraccarico	► Ridurre il carico
uuuuu	Carico insufficiente	► Azzerare la bilancia

6 Caratteristiche tecniche e accessori

6.1 Caratteristiche tecniche

Indicatore

Indicatore di peso	6 cifre
Indicazione prezzo unitario	6 cifre
Indicazione prezzo totale	6 cifre

Condizioni ambientali

Temperatura di lavoro	-10 °C - +40 °C
Temperatura di conservazione	-25 °C - +50 °C

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	12 V C.C.
Potenza assorbita	50 mA
Adattatore	Ingresso: 230 V C.A. 50 Hz Uscita: 12 V C.C. / 800 mA
Corrente di carica	500 mA
Batteria al piombo-acido	6 V; 4,5 Ah

Interfaccia

1 connettore sul pannello inferiore	RS232C o USB, a seconda del cavo d'interfaccia
-------------------------------------	--

6.2 Accessori

I seguenti accessori opzionali possono essere richiesti al rappresentante:

- Copertura piattaforma di pesata
- Copertura bilancia
- Recipiente fondo
- Batterie al piombo-acido



L'offerta degli accessori può dipendere dalla regione.

6.3

Conformità



La conformità alle seguenti norme è indicata dalla corrispondente marcatura applicata al prodotto.

Questo prodotto è conforme alla direttiva CEM 2014/30/UE, alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE e alla direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico 2014/31/UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile online nel sito <http://www.mt.com/retail-manuals>

7 Appendice

7.1 Verifica periodica nei Paesi CEE

Paese	Periodo	Data riportata sul sigillo	Ente di verifica	Nota
Austria	2 anni	Anno	MT	Ufficio Pesi e Misure in assenza di ente privato accreditato
Belgio	4 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Bulgaria	1 anno classe III	Mese	Ufficio Pesi e Misure	
Croazia	1 anno	Trimestre	Ufficio Pesi e Misure	
Repubblica ceca	2 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Danimarca	4 anni	Anno	Force, MT	MT dal 2009
Estonia	1 anno	Mese	Metrosert	
Finlandia	3 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Francia	2 anni	Mese	MT	
Germania	2 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Grecia	1 anno	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Ungheria	2 anni	Giorno esatto	Ufficio Pesi e Misure	
Islanda	2 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Irlanda	1 anno	Giorno esatto	Ufficio Pesi e Misure	
Italia	3 anni	Mese	MT	
Lettonia	2 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Lituania	2 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Paesi Bassi	Nessuno	–	MT	Controlli casuali da parte dell'Ufficio Pesi e Misure
Norvegia	3 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Polonia	4 anni / 25 mesi	Anno / mese	Ufficio Pesi e Misure	4 anni dopo l'inizializzazione, in seguito ogni 25 mesi
Portogallo	1 anno	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Romania	1 anno	Mese	Ufficio Pesi e Misure	
Slovacchia	2 anni	Giorno esatto	Ufficio Pesi e Misure	
Slovenia	2 anni	Giorno esatto	Ufficio Pesi e Misure	
Spagna	2 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Svezia	2 (1) anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	1 anno in caso di utilizzo all'esterno
Svizzera	2 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Regno Unito	Nessuno	–	Ufficio Pesi e Misure	Controlli casuali da parte dell'Ufficio Pesi e Misure

7.2



Smaltimento

In conformità con i requisiti imposti dalla Direttiva Europea 2002/96/CE in materia di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa apparecchiatura non può essere smaltita come i normali rifiuti domestici. Questo vale anche per i Paesi al di fuori dell'UE in accordo con le rispettive norme nazionali.

- ▶ Si raccomanda di smaltire questo prodotto in accordo con le disposizioni locali riguardo i punti di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per qualsiasi domanda o dubbio, vogliate contattare le autorità competenti o il fornitore dal quale lo strumento è stato acquistato.

In caso di vendita di questo strumento (ad esempio per l'ulteriore utilizzo da parte di un privato o per uso commerciale/industriale), la presente norma continua a valere.

Vi ringraziamo per il vostro contributo alla salvaguardia dell'ambiente.

Smaltimento batterie

Le batterie contengono metalli pesanti e di conseguente non vanno smaltite con i rifiuti domestici normali.

- ▶ Attenersi alle disposizioni locali in materia di smaltimento di materiali che sono pericolosi per l'ambiente.

www.mt.com/retail

Per ulteriori informazioni

Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher 44
8606 Greifensee, Switzerland
www.mt.com/contact

Subject to technical changes.
© Mettler-Toledo GmbH 08/16
30209970C it

